















ŘEZ A-A - BOURACÍ PRÁCI
M 1:50



LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- 1 Ostránení prosklené stěny včetně ušourání "meziprostoru" a venkovního schodiště
 - 2 Ostránení prosklených plastových stěn s integrovanými dveřmi. Ostránení okrajů
 - 3 Ostránení vnitřních dveří včetně zábrubí.
 - 4 Ostránení keramických obkladů.
 - 5 Ostránení stávajících podlah a stropů. Rozsah viz. LEGENDA HMOT
- | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 |  | KOMPLETNÍ OSTRÁNEČNÍ STÁVAJÍCÍ STROPŮ KČE A PODLAHY |
| 5.2 |  | OSTRÁNEČNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY PO HORNÍ GROVĚN STROPŮ KČE (TL120mm) |
| 5.3 |  | OSTRÁNEČNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KRYTINY (TL20mm) |
| 5.4 |  | KOMPLETNÍ OSTRÁNEČNÍ PODLAHY NA TERÉNU – PODLAHA, PŘÍP. HYDROIZOLACE, PODKLADNÍ BETON |
- 6 Ostránení zafixovaných předmětů

LEGENDA HMOT

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE |
|  | STÁVAJÍCÍ ŽDĚNÉ KONSTRUKCE |
|  | STÁVAJÍCÍ ŽB KČE BAZÉNŮ PROVEDENÉ PŘI REKONSTRUKCI V ROCE 1994 |
|  | STÁVAJÍCÍ ŽB KČE PŮVODNÍ |
|  | UPRAVENÝ TERÉN |
|  | BOURANÉ KONSTRUKCE |
|  | BOURANÉ VÝPLNĚ KONSTRUKCI, ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY |
|  | ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, OBKLADY |
|  | DOZVÍDKY Z OHĚV PŮLNÝCH PÁLENÝCH
NUTNÉ K PROVEDENÍ PŘEKLADŮ A NOVÝCH OTVORŮ |

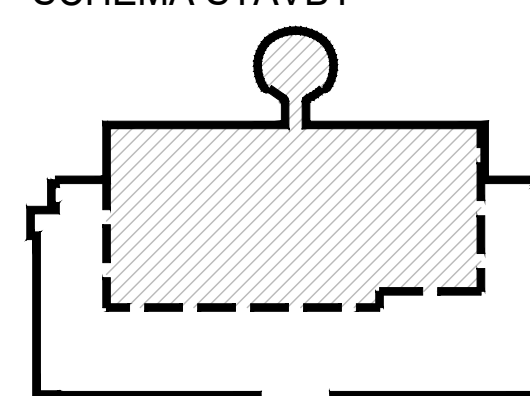
POZNÁMKA

- POSTUP BOURACI PRÁCE PL. 871 TÝKAŽE, ŽE SE NEDÍVÁ POZADOVÁNÁ ČÁST OBJEKTU OPĚT ROZDÍVÝ VOZY, KANALIZACE, EL. ÚSTRA, OSTRANÍ SE JINÝMÍ VYBAVENÍ A VÝPLNĚ OTVORŮ. POPEŠ OBOUBAŘÍ PRÁCE K PODLAHY. VŽDY JE NUTNÉ DODRŽET POSTUPY DEMONTÁŽE, ABY NEDŮŠO K ZRŮCENÍ OBJEKTU NEBO JEHO ČÁSTI. ROZEBÍRÁNÍ BY MĚLO PROHÍBAT V OPÁČNÉM POŘADÍ NEŽ JE VYSTÁVA TAKOVÝHO PŘEKŘOZU. DŮLEŽITÉ JE DÁT POZOR NA KONSTRUKCE, KTERÉ PŘI ODLÉHÁNÍ ZTRÁCEJÍ SVŮJÍ PŘÍRODNÍ STABILITU.
- BOURACÍ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT ZVÁŠTĚ OPATRNĚ, ABY NEDŮŠOČEL K NADMĚRNÉMU OBĚTÝVÁNÍ OKOLÍ PRACHEM A HLUKEM ZE STAVBNÍ ČINNOSTI.
- VYBÍRAJÍCÍ OTVORY BUDU DOZDĚNY NA POTŘEBNÝ ROZMĚR A OPATŘENY NOSNÝMI PŘEKLÁDÝ Z OCELOVÝCH PROFILŮ

UPOZORNĚNÍ





- TAM, KDE BUDE PO ODSTRANĚNÍ PODLAH ZACHOVÁNA STÁVÁJÍCÍ STROPNÍ NOSNÁ KCE, JE DŮLEŽITÉ POSUODIT MÍRU DEGRADACE JEJÍCH BETONOVÉHO POVRCHU, PŘÍPADNĚ NAVRHNOUT A PROVĚST OPTIM. SANAČNÍ OPATŘENÍ

SCHÉMA STAVBY



±0 ≡ podlaha v m.č. 104

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ OBLAST NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV

a) _____					_____				
OZN.		ZMĚNA		DATUM		PROVEDL		KONTROLA	
VYPRACOVAL		ING. JIŘÍ KADLČÍK		  					
PROJEKTANT		ING. JIŘÍ KADLČÍK							
SCHVÁLIL		ING. MICHAL ONDROUŠEK							
KONTROLÓVAL		ING. ROMAN SLUNEČKA		DATUM		04/2024			
INVESTOR		Statutární město Jihlava		ÚČEL		PROVÁDĚNÍ			
MÍSTO STAVBY		Boleslavského 2884/6, 586 01 Jihlava		STAVBY					
STAVBA		RAZÍCENÉ EROSIČNÉ 6. JIHLAVA REKONSTRUKCE BAZÉNOVÝCH VAN V OBJEKTU		Č. ZAK.		11345-003-000			
				ARCHIVNÍ ČÍSLO		HP4-2-102099			
SO01 KRYTÝ BAZÉN				LISTU 1		POČET A4 1			
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				MĚŘITKO		PORÁDOVÉ ČÍSLO			
ŘEZ A-A - BOURACÍ PRÁCE				1:50		13			